

FMB-KIT - Wind Secure forankringskit

FMBKIT indeholder:



4 stk
gevindspænder
FMB2540-M12




1 stk
forlængerslange 650 mm
T8-650



4 stk
gevindstænger
M12, L = 1000 mm
TR121000F




2 stk
løse blanderøser
MD

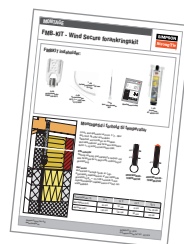

Montageanvisning



1 stk
limpatron
AT-HP280-DK

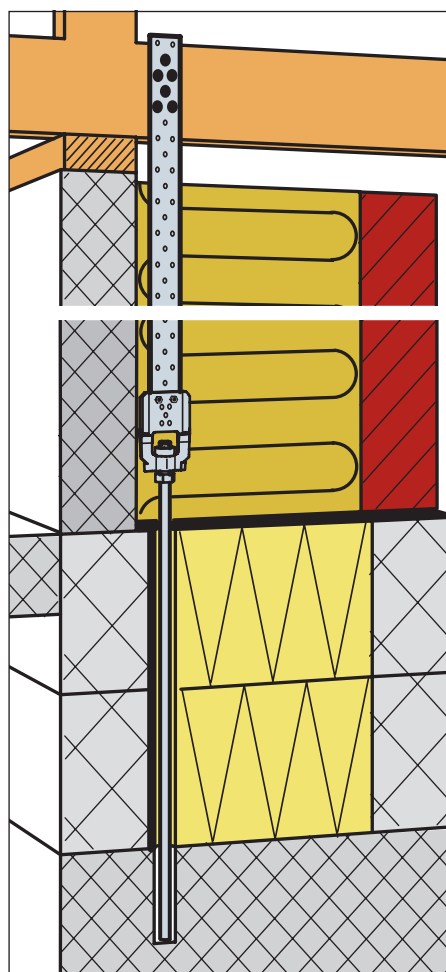


Montagetid i forhold til temperatur

Limen skal opbevares ved min. 5 °C - tåler ikke frost, før efter anvendelse.
Sikkerhed ved montage: se limtuben.
Ved reklamationer skal forevises limtubens batch nr. og sidste anvendelses dato.


Efterarbejde:

Tætning omkring gevindstang til murpap, må ikke foretages før et døgn efter indlimning af gevindstang.

Ved anvendelse af 25 og 40 mm vindtræk-bånd skal boreddybden i betonen være ca. 150 mm, og for 60 mm bånd ca. 200 mm.

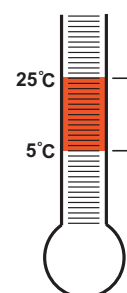

OPBEVARINGS-
TEMPERATUR

 


ANVENDELSES-
TEMPERATUR

Grundmateriale (°C)	0 °C	10 °C	20 °C	30 °C
Montagetid (min)	45 min	10 min	6 min	1 min 30 sek
Hærdetid (min)	150 min	105 min	50 min	30 min


FMB-KIT - Wind Secure forankringskit

Nødvendigt værktøj:


- Kompressor med lufthåndtag
- Ø18 mm træbor
- Ø14 mm betonbor
- Termometer
- Svensknøgle
- Cylinderbørste
- Sikkerhedsbriller
- Fugepistol der passer til patron
- Wind Secure forankringskit

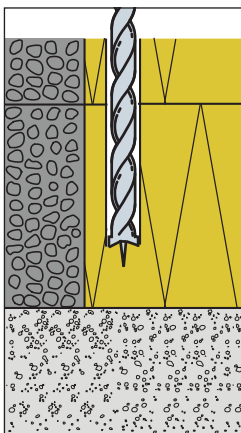


1. Hul Ø16 - Ø18 bores igennem isoblokkens polystyrol til betonens overkant. Hullet bores lodret.

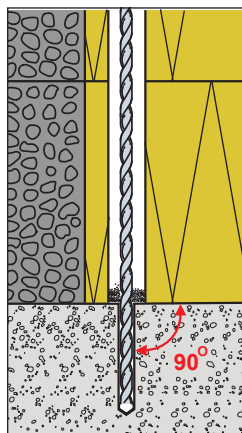


2. Hul Ø14 mm bores i betonen i min 115 mm - max 125 mm dybde. Hullet bores lodret.

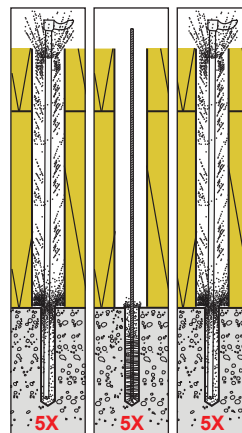


3. Hullet rengøres med luft fra kompressor eller luftpumpe. Anvend forlængerrør og børste. Der pustes og rengøres med børste skiftevis 5 gange.

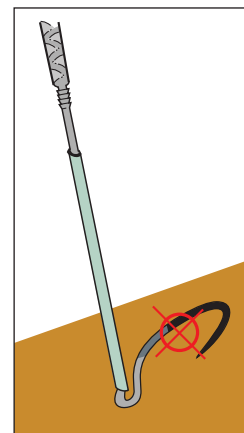


4. Limpatronen klargøres. Hætten skrues af limpatronen. Blandespiden monteres på limpatronen. Limpatronen isættes pistolen og efterfølgende monteres forlængerrøret. Limmasse trykkes ud i blandespiden og røres til det har den korrekte grå farve (efter ca. 2 tryk).

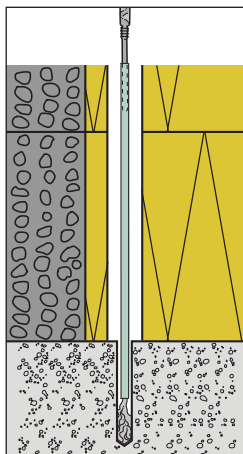


5. Forlængerrøret føres nu ned i hullet til det rammer hullets bund i betonen. Der trykkes 3-4 gange på pistolen, ca. 10-12 ml - herved er der tilstrækkeligt lim i hullet.

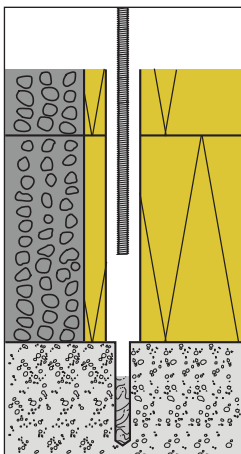


6. Limpistolen trækkes ud af hullet og straks efter isættes gevindstangen.

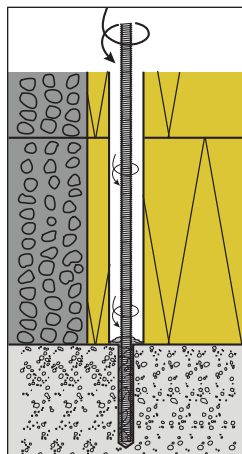

7. Gevindstangen drejes nu stille ned i limen. Dette skal ske indenfor angivet montageid. Montageid er angivet her på dette blad og på limpatronen.

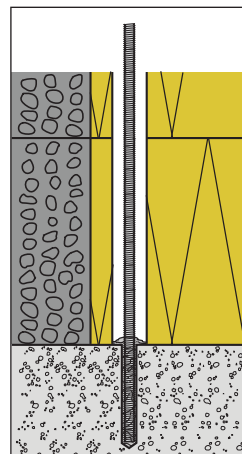

8. Limmassen skal nu hærde af i henhold til skemaet. Det er vigtigt at kende afhærdningstiden, så denne kan overholdes. Man skal ikke røre gevindstangen i denne periode. Hærdetiden afhænger af temperaturen og er angivet på dette blad.

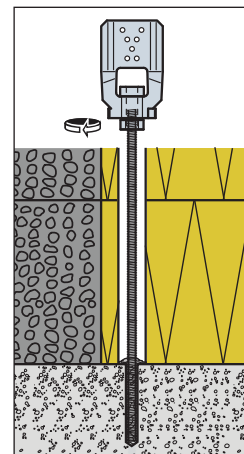

9. Når hærdetiden er udløbet, kan FMB beslaget monteres på gevindstangen. Forankringsbåndet er fastgjort på siden af spæret monteres i FMB beslaget og der spændes med forsigtighed til båndet er tæt på at være ret. Tilspændingsmoment for en M12 gevindstang er 50 N/m.